

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МАОУ «Лицей № 25»

Е.С. Вечтомова

2025г.



**План устранения нарушений действующего законодательства
по Представлению Прокуратуры Первомайского района от 19.12.2024 №96-2024/Прдп63-24-20940027**

содержание нарушения	мероприятие	срок	ответственный
корпус № 2 (Коммунаров, 200)			
В нарушение п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, п.6.6.1 ГОСТ Р59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утв. приказом Росстандарта от 24.08.2021 №791-ст, при эксплуатации АПС и СОУЭ сверх срока службы, уст. изготовителем (поставщиком), при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке	Проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ) на предмет возможности дальнейшей эксплуатации по окончании срока службы	до 01.03.2025	Семакин В.В., зав. хозяйством
В нарушение п.26 Правил противопожарного режима замки на дверях эвакуационного выхода не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (двери спортивного зала)	Замена личинки замка дверей спортивного зала для обеспечения открывания изнутри без ключа	до 17.01.2025	Пластинин А.В., зав. хозяйством
Планы эвакуации, вывешенные в коридоре 3 этажа, не соответствуют фактической планировке здания, что нарушает п.5 Правил противопожарного режима	Актуализация и изготовление планов эвакуации, соответствующих фактической планировке здания	до 01.03.2025	Семакин В.В., зав. хозяйством
В нарушение ст. 134 и 145 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» не подтверждено соответствие отделки потолка в лестничной клетке требованиям пожарной безопасности	Замена потолочных плиток потолка в лестничной клетке на плитки с	до 01.03.2025	Пластинин А.В., зав. хозяйством

	предоставлением сертификатов		
В соответствии с подп. «б» п.27 Правил противопожарного режима при эксплуатации эвакуационных путей запрещается размещать мебель и предметы на путях эвакуации. Указанные требования не выполняются в подвальном помещении	Уборка в подвальном помещении, освобождение путей эвакуации	до 17.01.2025	Пластинин А.В., зав. хозяйством
Помещение библиотеки не защищены системой пожарной сигнализации, что нарушает требования СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», утв. приказом МЧС России от 20.07.2020 №539, СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», утв. приказом МЧС России от 31.07.2020 №582.	Оборудование АПС в помещении подсобном помещении библиотеки (бывшее моечное помещение столовой)	до 01.03.2025	Пластинин А.В., зав. хозяйством
корпус № 1 (К. Маркса, 164) – основное здание			
В нарушение п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, п.6.6.1 ГОСТ Р59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утв. приказом Росстандарта от 24.08.2021 №791-ст, при эксплуатации АПС и СОУЭ сверх срока службы, уст. изготовителем (поставщиком), при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке	Проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ) на предмет возможности дальнейшей эксплуатации по окончании срока службы	до 01.03.2025	Семакин В.В., зав. хозяйством
Планы эвакуации, вывешенные коридорах на этажах, не соответствуют фактической планировке здания, что нарушает п.5 Правил противопожарного режима	Актуализация и изготовление планов эвакуации, соответствующих фактической планировке здания	до 01.03.2025	Семакин В.В., зав. хозяйством
В нарушение п.37 Правил противопожарного режима светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской	Проверка и маркировка светильников аварийного освещения	до 01.02.2025	Семакин В.В., зав. хозяйством

В соответствии с п.25 Правил противопожарного режима в случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, внутренняя отделка зального помещения выполнена из горючего материала (древесина), внешняя отделка потолка тамбура выполнена из горючего материала (пластик). Не представлена документация, подтверждающая пределы огнестойкости и класс пожарной опасности	Проведение оценки и определение класса пожарной опасности помещения обеденного зала столовой	до 15.03.2025	Семакин В.В., зав. хозяйством
	Замена отделки тамбура на реечный металлический потолок	до 01.04.2025	Семакин В.В., зав. хозяйством
Согласно п.4.2.22 СП 1.13120.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утв. приказом МЧС России от 19.03.2020 №194 двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации, должны открываться по направлению из здания. Указанное требование не выполняется в коридоре подсобных помещений столовой и на южной лестничной клетке 1 этажа	Демонтаж вторых тамбурных дверей из помещения столовой за ненадобностью	до 17.01.2025	Семакин В.В., зав. хозяйством
	Замена дверей, выходящих из коридора 1 этажа на южную лестничную клетку	до 01.03.2025	Семакин В.В., зав. хозяйством
В нарушение п.8.1.1. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утв. приказом МЧС от 24.04.2024 №288 подъезд для пожарных автомобилей к зданию школы по всей длине со всех сторон не предусмотрен	Установка распашных ворот вместо фрагмента забора со стороны нижней калитки в сторону ул. К. Маркса	до 01.08.2025	Семакин В.В., зав. хозяйством
На лестничной клетке северной стороны здания осуществляется хранение горючих материалов, что нарушает подп. «к» п.16 Правил противопожарного режима	Уборка рулонов коммерческого линолеума	до 01.02.2025	Семакин В.В., зав. хозяйством
В соответствии с п.14 Правил противопожарного режима руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, что не выполнено в серверной на 1 этаже	Установка доводчика на двери в серверную на 1 этаже	до 01.02.2025	Семакин В.В., зав. хозяйством
В нарушение п.4.3.5. СП 1.13130.2020 отсутствуют поручни лестницы, ведущей с первого этажа здания на улицу (южный эвакуационный выход)	Установка поручня на крыльце южного эвакуационного выхода	до 01.03.2025	Семакин В.В., зав. хозяйством
В нарушение п.26 Правил противопожарного режима замки на дверях эвакуационного выхода не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (двери южного эвакуационного выхода)	Замена личинки замка дверей южного эвакуационного выхода для обеспечения открывания изнутри без ключа	до 17.01.2025	Семакин В.В., зав. хозяйством

корпус № 1 (К. Маркса, 164) – одноэтажное отдельно стоящее здание			
В соответствии с п.14 Правил противопожарного режима руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, что не выполнено в бойлерной	Установка доводчика на двери в бойлерную	до 01.02.2025	Семакин В.В., зав. хозяйством
План эвакуации не соответствуют фактической планировке здания, что нарушает п.5 Правил противопожарного режима	Актуализация и изготовление плана эвакуации, соответствующего фактической планировке здания	до 01.03.2025	Семакин В.В., зав. хозяйством
В соответствии с п.25 Правил противопожарного режима в случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости внешняя отделка потолка и стен тамбура второго эвакуационного выхода выполнена из горючего материала (пластик).	Демонтаж отделки потолка и стен тамбура второго эвакуационного выхода	до 01.02.2025	Семакин В.В., зав. хозяйством
В нарушение п.26 Правил противопожарного режима замки на дверях эвакуационного выхода не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (двери эвакуационного выхода)	Замена личинки замка дверей эвакуационного выхода для обеспечения открывания изнутри без ключа	до 17.01.2025	Семакин В.В., зав. хозяйством
В нарушение п.37 Правил противопожарного режима светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской	Проверка и маркировка светильников аварийного освещения	до 01.02.2025	Семакин В.В., зав. хозяйством